

ГОСТ Р ИСО 24497-3-2009

Группа Т51

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контроль неразрушающий

МЕТОД МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА

Часть 3

Контроль сварных соединений

Non-destructive testing. Metal magnetic memory method. Part 3. Inspection of welded joints

ОКС 77.040

ОКСТУ 0009

Дата введения 2010-12-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены [Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"](#), а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - [ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"](#)

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 132 "Техническая диагностика"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 ноября 2009 г. N 499-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 24497-3:2007 "Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла. Часть 3. Контроль сварных соединений" (ISO 24497-3:2007 "Non-destructive testing - Metal magnetic memory - Part 3: Inspection of welded joints")

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к применению метода магнитной памяти металла для контроля качества сварных соединений оборудования и конструкций, работающих под давлением.

Настоящий стандарт распространяется на оборудование и конструкции, подведомственные и неподведомственные Госгортехнадзору РФ в различных отраслях промышленности, включая изготовление и эксплуатацию.

Настоящий стандарт может быть распространен на сварные соединения любых видов трубопроводов, сосудов, оборудования и металлоконструкций по согласованию с потребителем.

Термины и определения, использованные в настоящем стандарте, приведены в ИСО 24497-1, общие требования - в ИСО 24497-2.

2 Основные положения

2.1 Контроль методом магнитной памяти металла (ММП-контроль) основан на измерении и анализе распределения собственных магнитных полей рассеяния (СМПП) металла сварных соединений, отображающих их структурную технологическую наследственность. При контроле используется естественная намагниченность, сформировавшаяся в процессе сварки в магнитном поле Земли.

2.2 ММП-контроль служит для определения зон концентрации механических напряжений (ЗКН) и выдачи рекомендаций для дополнительного контроля опасных зон в сварных соединениях сосудов, трубопроводов, оборудования и конструкций.

2.3 ММП-контроль является первоочередным по отношению к известным методам неразрушающего дефектоскопического контроля (ультразвуковой, радиационный, магнитопорошковый, капиллярный, цветная дефектоскопия, измерение твердости и толщинометрия).

2.4 ММП-контроль позволяет контролировать сварные соединения любых размеров и форм (стыковые, тавровые, угловые, нахлесточные, торцевые, прерывистые и др.) без ограничения толщины свариваемого металла на всех видах ферромагнитных и аустенитных сталей и сплавов и на чугунах.

2.5 ММП-контроль может проводиться как при работе объекта контроля (ОК), так и при его ремонте.

2.6 При ММП-контроле определяют:

- зоны концентрации остаточных сварочных напряжений и их распределение вдоль сварного соединения;
- зоны вероятного расположения микро- и макродефектов всех видов (поры, шлаковые включения, несплошности, трещины, разрывы).

Классификацию дефектов по магнитным параметрам проводят по специальным методикам контроля для конкретного сварного соединения.

2.7 ММП-контроль можно использовать для контроля:

- степени "засоренности" сварных швов дефектами и наличия развивающегося дефекта;
- качества сварных соединений при аттестации, выборе, оптимизации и сертификации технологии сварки.

2.8 Температурный диапазон ММП-контроля составляет от минус 20 °С до плюс 60 °С и регламентируется условиями нормальной работы оператора и приборов контроля.

2.9 По результатам ММП-контроля рекомендуется использовать традиционные методы и средства дефектоскопического контроля в зонах максимальной концентрации напряжений и вероятного расположения микро- и макродефектов по действующим нормам для сварного соединения.

2.10 Необходимость применения ММП-контроля может устанавливаться соответствующими нормами контроля качества сварных соединений на данном предприятии или в данной отрасли.

3 Условия контроля

3.1 Оборудование и конструкции контролируют с использованием метода МПМ как в рабочем состоянии (под нагрузкой), так и при их останове (после снятия рабочей нагрузки).

3.2 Зачистки и какой-либо подготовки поверхности не требуется. Изоляцию рекомендуется снять. В отдельных случаях допускается проведение контроля без снятия немагнитной изоляции. Максимально допустимая для проведения контроля толщина изоляции определяется экспериментально.

3.3 Допустимый диапазон толщин металла в зонах контроля указывают в методиках на данный объект контроля.

3.4 Ограничивающими факторами применения МПМ являются:

- наличие искусственной намагниченности металла;
- наличие на объекте контроля постороннего ферромагнитного изделия;
- наличие вблизи (ближе 1 м) объекта контроля источника внешнего магнитного поля и поля от электросварки.

3.5 Акустические шумы, механические вибрации вблизи объектов контроля и на самих ОК не оказывают влияния на результаты контроля.

4 Приборы и аппаратура

4.1 Для контроля оборудования с использованием метода МПМ применяются специализированные магнитометрические приборы, имеющие соответствующие сертификаты. В описании указанных приборов должны быть типовые методики определения ЗКН.

4.2 Принцип действия указанных приборов должен быть основан на фиксации импульсов тока в обмотке феррозонда при помещении его в СМГР приповерхностного пространства объекта контроля. В качестве датчиков для измерения напряженности СМГР могут быть использованы феррозондовые или другие магниточувствительные преобразователи: полемеры или градиентометры.

4.3 Приборы должны иметь экран для графического представления параметров контроля, регистрирующее устройство на базе микропроцессора, блок памяти и сканирующие устройства в виде специализированных датчиков. Должна быть обеспечена возможность передачи информации от прибора к компьютеру и распечатки на принтере. В комплекте с прибором должно поставляться программное обеспечение для обработки результатов контроля на компьютере.

4.4 В комплекте с прибором поставляются специализированные датчики. Тип датчика определяется методикой и объектом контроля. На датчике должно быть не менее двух каналов измерений, один из которых измерительный, а другой используют для отстройки от внешнего магнитного поля Земли.

В корпусах датчиков должен быть электронный блок усиления измеряемого поля и датчик для измерения длины контролируемого участка.

4.5 Допустимую погрешность измерений напряженности магнитного поля указывают в методиках в зависимости от объекта контроля.

4.6 Приборы должны иметь следующие метрологические характеристики:

- основная относительная погрешность измеряемого магнитного поля для каждого канала измерений не должна превышать $\pm 5\%$;
- относительная погрешность измеряемой длины не должна превышать $\pm 5\%$;
- диапазон измерений приборов должен быть не менее ± 1000 А/м;
- минимальный шаг сканирования (расстояние между двумя соседними точками контроля) должен быть 1 мм;
- уровень электронных шумов, обусловленный работой процессора и микросхем, не должен превышать ± 5 А/м.

4.7 Прибор должен иметь паспорт с инструкцией для пользователя.

5 Подготовка к контролю

5.1 Подготовка к контролю содержит следующие основные этапы:

- анализ технической документации на объект контроля и составление карты (формуляра) ОК;
- выбор типов датчиков и приборов контроля;
- настройку и калибровку приборов и датчиков в соответствии с инструкцией, указанной в паспорте прибора;
- условное разбиение объекта контроля на отдельные участки и узлы, имеющие конструктивные особенности, и обозначение их на формуляре ОК.

5.2 Анализ технической документации на объект контроля включает в себя:


- выявление марок сталей и типоразмера узлов;
- анализ режимов работы ОК и причин отказов (повреждений);
- выявление конструктивных особенностей узлов, мест расположения сварных соединений.

6 Порядок проведения контроля

6.1 Контроль сварных соединений с использованием приборов, имеющих цифровую индикацию напряженности магнитного поля

Схема сканирования датчиком прибора при диагностировании сварных соединений представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема сканирования датчиком при диагностировании сварных соединений по остаточной намагниченности металла

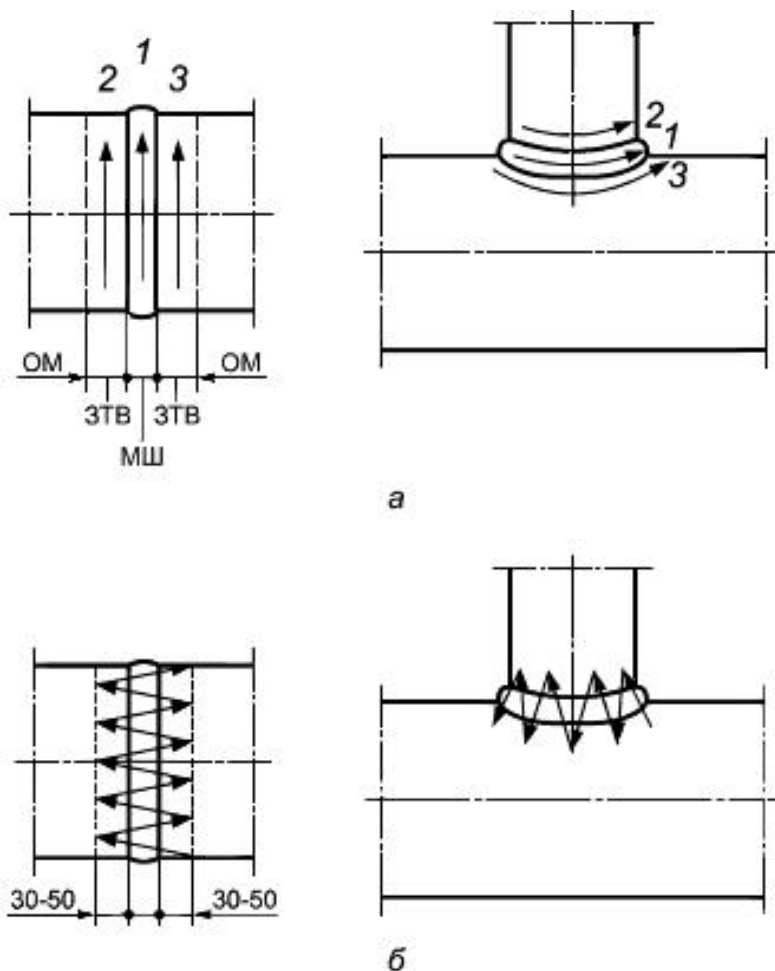

a - перемещение датчика вдоль сварного шва; *b* - перемещение датчика перпендикулярно к сварному шву; МШ - металл шва; ЗТВ - зона термического влияния сварного соединения; ОМ - основной металл; 1, 2, 3 - зоны контроля

Рисунок 1 - Схема сканирования датчиком при диагностировании сварных соединений по остаточной намагниченности металла


Феррозондовый преобразователь располагается перпендикулярно к поверхности контроля и перемещается оператором вручную последовательно вдоль сварного шва по всему периметру (отдельно по металлу шва и зонам термического влияния с обеих сторон шва) и затем перпендикулярно к сварному шву с отклонением от края шва на 30-50 мм в сторону основного металла трубы.

Второй оператор регистрирует в журнале данные контроля: напряженность магнитного поля H_p , А/м, со знаком плюс или минус. Скачкообразное изменение знака и величины поля H_p указывает на концентрацию остаточных напряжений по линии H_p , равной 0, для конкретного участка сварного соединения. Эти участки отмечают мелом или краской.

6.2 Контроль сварных соединений с использованием приборов, имеющих экран, регистрирующее и сканирующее устройства

На рисунке 2 приведена схема контроля стыкового сварного соединения. Контроль осуществляют с помощью сканирующего устройства, состоящего из четырех феррозондовых преобразователей 1, 2, 3, 4 и счетчика измерения длины, встроенного в корпус тележки и позволяющего одновременно с измерением величин напряженности магнитного поля H_p выполнять измерение длины контролируемого участка. Преобразователи 1 и 3 располагают при контроле по зонам термического влияния с обеих сторон шва, а преобразователь 2 располагают между ними посередине.

Рисунок 2 - Схема контроля стыковых сварных соединений труб четырехканальным датчиком прибора

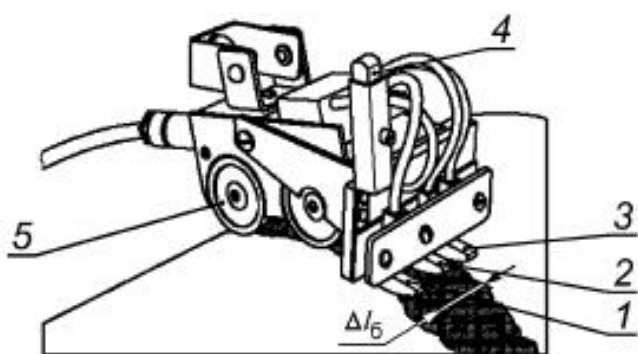

1, 2, 3 - феррозондовые преобразователи сканирующего устройства для регистрации поля H_p на поверхности сварного шва; 4 - феррозондовый преобразователь для отстройки от внешнего магнитного поля; 5 - колеса привода измерителя длины; $\Delta L_б$ - базовое расстояние между феррозондовыми преобразователями

Рисунок 2 - Схема контроля стыковых сварных соединений труб четырехканальным датчиком прибора

Перед началом контроля по каждому каналу измерений устанавливают шаг измерения поля H_p . Шаг измерения S или расстояние между двумя соседними точками контроля ΔL_k по каждому каналу измерений не должны превышать толщину стенок, соединяемых сварным швом.

Базовое расстояние $\Delta L_б$ между соседними преобразователями 1, 2 и 3 устанавливают в соответствии с размерами сварного шва и заносят в память прибора после измерений.

7 Обработка результатов

7.1 По результатам контроля методом МПМ определяют следующие параметры:

- градиент магнитного поля по каждому каналу измерений, вычисляемый по формуле

$$K_{\text{ИИ}} = \frac{|\Delta H_p|}{\Delta L_k};$$

- градиент магнитного поля между каналами измерений, вычисляемый по формуле

$$K_{\text{ИИ}}^{\text{б}} = \frac{|\Delta H_p|}{\Delta L_{\text{б}}};$$

- средние $K_{\text{ИИ}}^{\text{ср}}$ и максимальные $K_{\text{ИИ}}^{\text{max}}$ значения по каждому каналу измерений на базовом расстоянии между каналами измерений;

- магнитный параметр m , характеризующий степень неоднородности напряженно-деформированного состояния и деформационную способность металла в ЗКН, вычисляемый по формуле

$$m = \frac{K_{\text{ИИ}}^{\text{max}}}{K_{\text{ИИ}}^{\text{ср}}}.$$

Магнитный параметр m изменяется в диапазоне не менее 1,05-3,0, в зависимости от качества сварного соединения.

Примечание - Указанные магнитные параметры определяют с использованием программного обеспечения используемого прибора.

7.2 Наиболее предрасположенными к развитию повреждений являются участки сварного шва, на которых зафиксировано максимальное разнополярное значение поля H_p между каналами измерений (максимальное значение $K_{\text{ИИ}}^{\text{б}}$) или максимальное значение градиента поля $K_{\text{ИИ}}^{\text{max}}$ по любому из каналов измерений. Эти участки соответствуют ЗКН и дефектам сварного соединения. Для выявления конкретных дефектов в ЗКН проводят дополнительный контроль традиционными методами (УЗД, рентген и т.д.).

7.3 По результатам контроля методом МПМ устанавливают участки для дополнительного контроля другими методами дефектоскопии.

7.4 В ЗКН со значением магнитного параметра не менее 2,0 делают шлифовку (или выборку металла) и повторный контроль методом МПМ.

7.5 Результаты выполненных измерений оформляют в виде заключения с приложением протокола. Форма протокола приведена в приложении А.

7.6 Пример обработки результатов контроля для прибора с цифровой индикацией магнитного поля H_p приведен в приложении В.

7.7 Пример обработки результатов контроля для прибора, имеющего регистрирующее и сканирующее устройства, приведен в приложении С.

Расчеты показателей $K_{ин}^{ср}$, $K_{ин}^{max}$, $K_{ин}^b$ и m выполняют с использованием программного обеспечения, которое входит в комплектацию прибора.

Приложение А (рекомендуемое). Протокол результатов контроля

Приложение А
(рекомендуемое)

Наименование предприятия

Наименование оборудования, тип

Номер формуляра, рисунка, схемы

ПРОТОКОЛ N _____

" " _____

Наименование узла и объем контроля

Наименование методики или руководящего документа

Наименование прибора

1 Результаты контроля

N	Место расположения ЗКН на формуляре (рисунке, схеме) сварного соединения	Экстремальные (min/max) значения поля H_p (A/m) в ЗКН	Значение параметров контроля				Результат контроля другими методами (ЭМИТ, УЗК, МГД цветная и др.)	Примечание
			$K_{ин}$ ВСЕХ ЗКН	$K_{ин}^{max}$	$K_{ин}^{ср}$	m		

2 Выводы

Рекомендуемые для дополнительного

контроля и ремонта участка ЗКН

Контроль выполнил

должность, ФИО

Удостоверение N и квалификация специалиста


Дата контроля

Приложение В (справочное). Пример определения зон концентрации напряжений прибором с цифровой индикацией напряженности магнитного поля

Приложение В
(справочное)

На рисунке В.1а показан пример распределения магнитного поля H_p по периметру стыкового соединения и в зоне концентрации остаточных напряжений (линия КН).

Рисунок В.1 - Схема распределения магнитного поля H_p по периметру стыкового сварного соединения в зоне концентрации остаточных напряжений

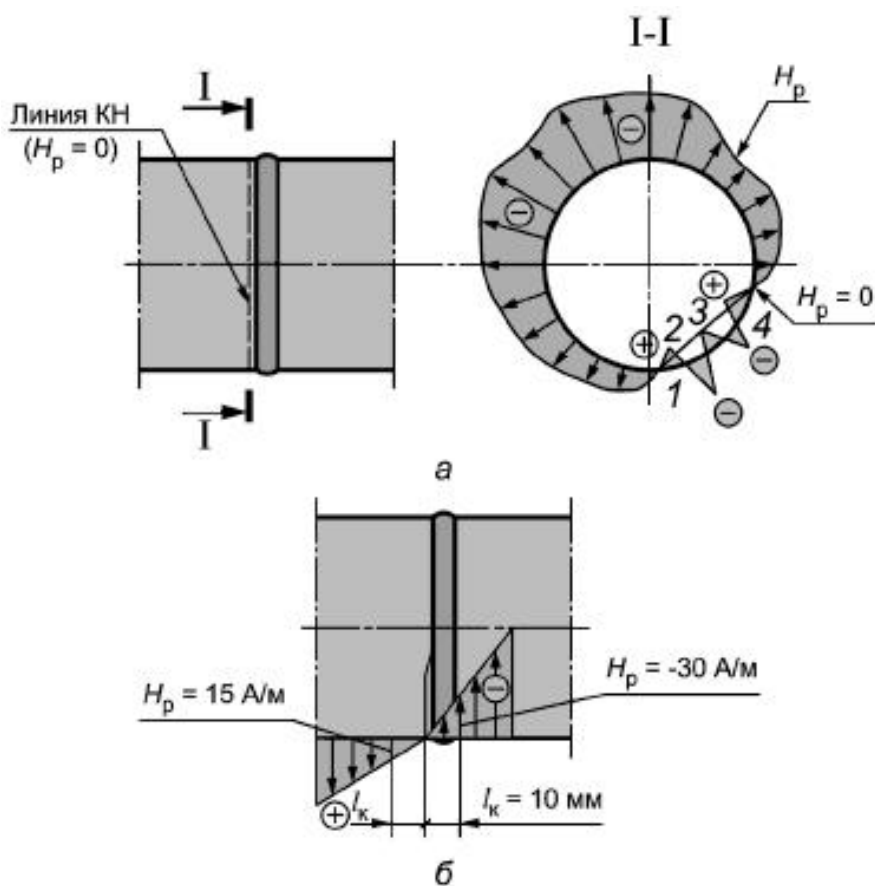

a - эпюра H_p по периметру стыка с концентрацией остаточных напряжений КН (в зонах 1-4, по линии H_p , равной 0); b - эпюра H_p вдоль нижней образующей трубы в зонах 1 и 2 максимальной концентрации напряжений

Рисунок В.1 - Схема распределения магнитного поля H_p по периметру стыкового сварного соединения в зоне концентрации остаточных напряжений

Для определения интенсивности напряжений вблизи линии КН (линии $H_p = 0$) на равном расстоянии l_k от нее по обе стороны (рисунок В.1б) измеряют величину H_p , и определяют градиент величины H_p по длине $2l_k$. Этот градиент, определенный по формуле $\frac{|\Delta H_p|}{2l_k}$, характеризует магнитный

коэффициент интенсивности остаточных напряжений $K_{\text{КН}}$.

По результатам определения значений $K_{\text{КН}}$ для разных участков с зонами концентрации напряжений устанавливают максимальные его значения.

Например, для участка сварного соединения (рисунок В.1 б) значения $K_{\text{КН}}$ для зон 1 и 2 составляют:

$$\text{для зоны 1: } K_{\text{КН}} = \frac{|-15 - 10|}{2l_k} = \frac{25 \text{ А/м}}{20 \text{ мм}} = 1,25 \frac{\text{А/м}}{\text{мм}} = 1250 \text{ А/м}^2;$$

$$\text{для зоны 2: } K_{\text{КН}} = \frac{|-30 - 15|}{2l_k} = \frac{45 \text{ А/м}}{20 \text{ мм}} = 2,25 \frac{\text{А/м}}{\text{мм}} = 2250 \text{ А/м}^2.$$

Отсюда следует, что максимальное значение $K_{\text{КН}}$ находится в зоне 2.

Приложение С (справочное). Пример определения зон концентрации напряжений прибором, имеющим регистрирующее и сканирующее устройства

Приложение С
(справочное)

На рисунке С.1 представлены результаты контроля кольцевого сварного шва N 1 толстостенного барабана ($\varnothing 1800 \times 87$, сталь аналогична марке 16 ГНМ) котла блока 110 МВт ТЭС.

На рисунке С.1 показано распределение поля H_p по периметру шва (рисунок С.1а) и в развертке (рисунок С.1б), а также отмечены зоны максимальных КН, в которых поле H_p имеет знакопеременный и скачкообразный характер с максимальным значением dH/dx . Расчет $K_{\text{ср}}^1$, $K_{\text{ср}}^2$, ..., $K_{\text{ср}}^j$, $K_{\text{б,ср}}^f$ проводили только для области сварного шва с зонами КН.

$$K_{\text{ср}}^1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\Delta H_p^i|}{\Delta x_K^i} = 2,35 \quad (\text{А/м})/\text{мм};$$

$$K_{\text{ср}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\Delta H_p^i|}{\Delta x_K^i} = 3,4 \quad (\text{А/м})/\text{мм};$$

$$K_{\text{ср}}^{\text{б}} = \frac{|\Delta H_p|}{\Delta x_{\text{б}}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|\Delta H_p^i|}{\Delta x_{\text{б}}^i} = 1,7 \quad (\text{А/м})/\text{мм};$$


$$K_{\text{max}}^1 = 3,5 \quad (\text{А/м})/\text{мм};$$

$$K_{\text{max}}^2 = 6,2 \quad (\text{А/м})/\text{мм};$$


$$K_{\text{max}}^{\text{б}} = 3,5 \quad (\text{А/м})/\text{мм};$$

$$\frac{K_{\text{max}}^1}{K_{\text{ср}}^1} = m_1 = \frac{3,5}{2,35} \approx 1,5; \quad \frac{K_{\text{max}}^2}{K_{\text{ср}}^2} = m_1 = \frac{6,2}{3,4} \approx 1,85; \quad \frac{K_{\text{max}}^{\text{б}}}{K_{\text{ср}}^{\text{б}}} = m_{\text{б}} = 2,1.$$

Рисунок С.1 - Распределение поля Н(р) вдоль сварного шва N 1 барабана котла блока 110 МВт ТЭС

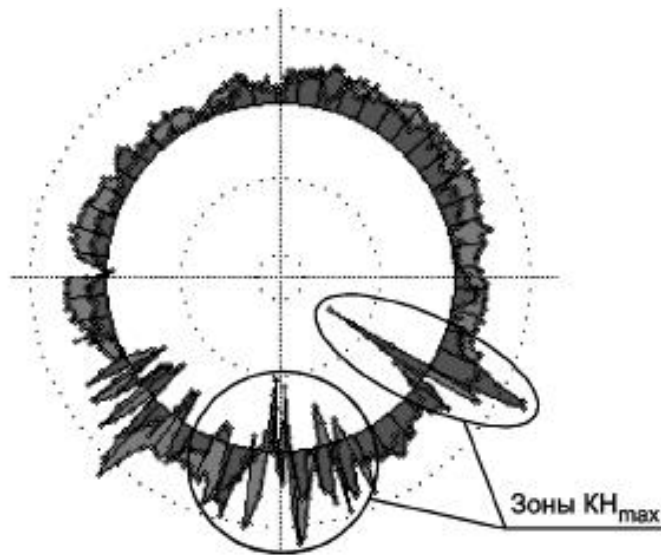

а

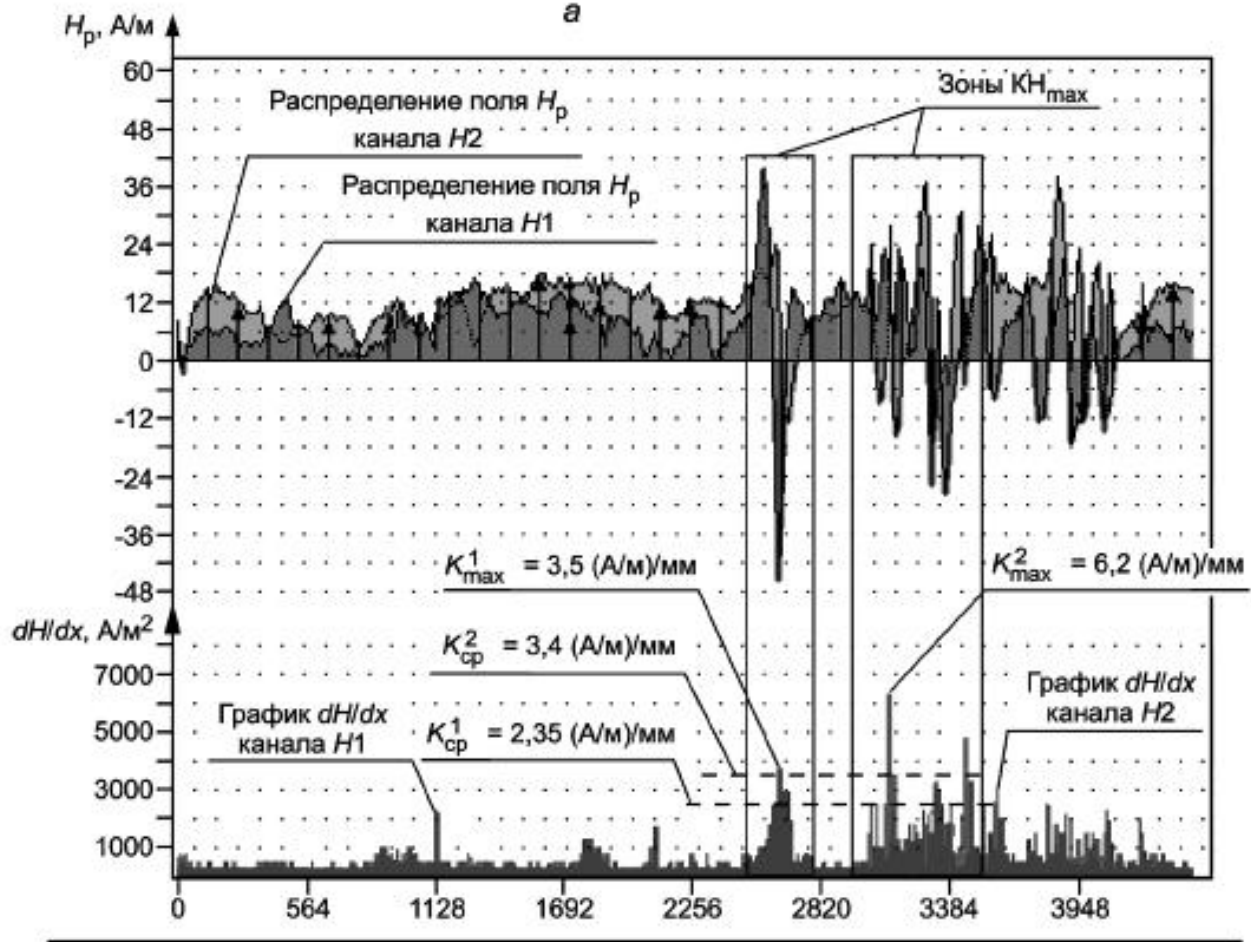

б

Рисунок С.1 - Распределение поля H_p вдоль сварного шва N 1 барабана котла блока 110 МВт ТЭС

